

第 8 章 : フィードバック制御系の設計法

8.3 位相進み-遅れ補償による制御系設計

キーワード : ループ整形, 位相進み補償

学習目標 : 位相進み補償による制御系設計を  
習得する。

1

位相進み補償

コントローラ

$$K(s) = K_1 \frac{T_1 s + 1}{\alpha_1 T_1 s + 1} \quad (\alpha_1 < 1)$$

過渡特性の改善, 安定化

位相進み  $\frac{1}{T_1} < \omega < \frac{1}{\alpha_1 T_1}$

[注] 高周波ゲイン→大

➡ ノイズ増幅  
ロバスト安定性の劣化

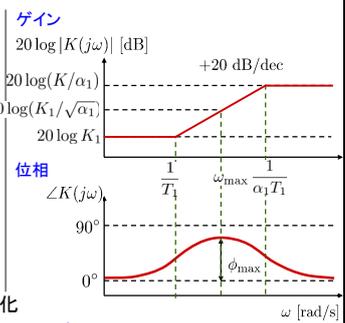


図8.13 位相進み補償のボード線図

位相が最も進む角周波数  $\omega_{\max} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_1 T_1}}$

位相進みの最大値  $\sin \phi_{\max} = \frac{1 - \alpha_1}{1 + \alpha_1} \Rightarrow \alpha_1 = \frac{1 - \sin \phi_{\max}}{1 + \sin \phi_{\max}}$

8章演習問題[4] 2

2


ベクトル軌跡で見る位相進み補償

制御対象  $P(s)$


$\hat{L} = PK$   $K$ : ゲイン補償

位相進み補償

位相余裕を増加させる

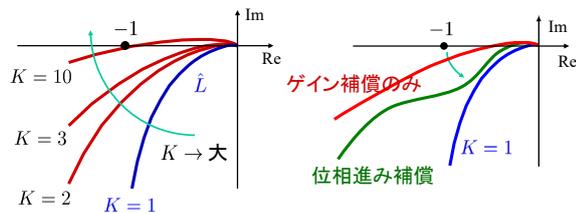

3

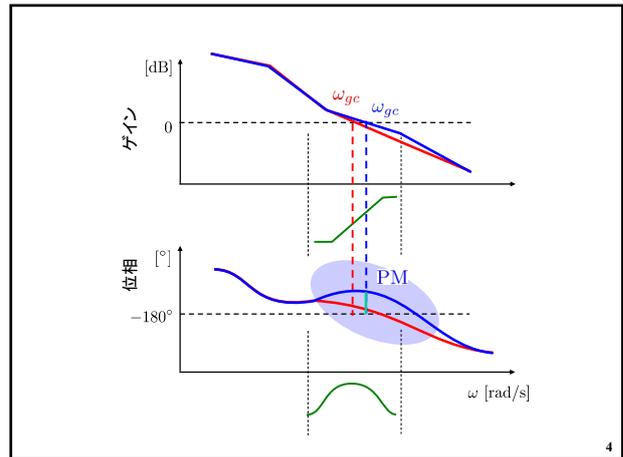

4

位相進み補償の設計手順

[ステップ1] 速応性や定常特性に対する仕様が満たされるように、**ゲイン補償  $K_1$** の値を決める。

[ステップ2] [ステップ1]の  $K_1$ を用いて開ループ伝達関数  $\hat{L}(s) = K_1 P(s)$ のボード線図を描き、その**位相余裕  $\text{PM}$** を評価する。

与えられた位相余裕  $\text{PM}$ とこの  $\text{PM}$ との差  $\hat{\phi} = \text{PM} - \text{PM}$ が、必要な位相進み量となる。

これに適当な(例えば  $5^\circ$ 以上の)余裕を考慮し、 $\phi_{\max} = \hat{\phi} + (5^\circ \text{以上})$ と定める。

[ステップ3]  $\alpha_1 = \frac{1 - \sin \phi_{\max}}{1 + \sin \phi_{\max}}$  から、**パラメータ  $\alpha_1$** の値を決める。

5

[ステップ4] 位相進み補償では最も位相が進む角周波数で、**ゲインが  $\frac{1}{\alpha_1}$  倍**に上がる。

そこで  $|\hat{L}(j\omega)|$  が  $\sqrt{\alpha_1}$  ( $= 20 \log \sqrt{\alpha_1}$  [dB]) である角周波数を、補償後の**新しいゲイン交差周波数  $\omega_{\max}$** とおく。

[ステップ5]  $\omega_{\max} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_1 T_1}}$  から、**パラメータ  $T_1$** の値を決める。

このとき位相進み補償の折点角周波数は、 $\frac{1}{T_1} = \omega_{\max} \sqrt{\alpha_1}$ ,  $\frac{1}{\alpha_1 T_1} = \frac{\omega_{\max}}{\sqrt{\alpha_1}}$  となる。

[ステップ6] 以上で**設計パラメータ  $K_1, \alpha_1, T_1$** が定められたので、

$K(s) = K_1 \frac{T_1 s + 1}{\alpha_1 T_1 s + 1}$  から、位相進み補償を構成する。

6

**[例 8.4]**  
 制御対象  $P(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+10)}$       性能仕様  
 ゲイン交差周波数(速応性)  $\omega_{gc} \geq 2$   
 位相余裕(減衰特性)  $PM \approx 40^\circ$

**[ステップ1]** 速応性や定常特性に対する仕様が満たされるように、  
**ゲイン補償  $K_1$  の値を決める。**

ゲイン補償  $K_1 = 5$   
 開ループ伝達関数  $\hat{L}(s) = \frac{50}{s(s+1)(s+10)}$   
 ゲイン交差周波数  $\omega_{gc} = 2.1 > 2$   
 $\omega_{gc} \geq 2$  を満たす OK

図8.14 開ループ特性 7

7

**[ステップ2]** [ステップ1]の  $K_1$  を用いて開ループ伝達関数  $\hat{L}(s) = K_1 P(s)$  のボード線図を描き、その位相余裕  $PM$  を評価する。  
 与えられた位相余裕  $PM$  とこの  $PM$  との差  $\hat{\phi} = PM - PM$  が、必要な位相進み量となる。  
 これに適当な(例えば  $5^\circ$  以上の)余裕を考慮し、  
 $\phi_{max} = \hat{\phi} + (5^\circ \text{以上})$  と定める。

位相余裕  $PM = 13.6^\circ$   
 性能仕様は  $PM \approx 40^\circ$   
 $\hat{\phi} = PM - PM = 40 - 13.6 = 26.4^\circ$   
 (必要な位相進み量)  
 $\phi_{max} = \hat{\phi} + 10^\circ = 36.4^\circ$   
 (マージン)

図8.14 開ループ特性 8

8

**[ステップ3]**  $\alpha_1 = \frac{1 - \sin \phi_{max}}{1 + \sin \phi_{max}}$  から、パラメータ  $\alpha_1$  の値を決める。

$K(s) = K_1 \frac{T_1 s + 1}{\alpha_1 T_1 s + 1}$

$\alpha_1 = \frac{1 - \sin \phi_{max}}{1 + \sin \phi_{max}}$   
 $\phi_{max} = 36.4^\circ$   
 $\alpha_1 = 0.255$

図8.14 開ループ特性 9

9

**[ステップ4]** 位相進み補償では最も位相が進む角周波数で、  
 ゲインが  $\frac{1}{\sqrt{\alpha_1}}$  倍に上がる。  
 そこで  $|\hat{L}(j\omega)|$  が  $\sqrt{\alpha_1}$  ( $= 20 \log \sqrt{\alpha_1}$  [dB]) である角周波数を、  
 補償後の新しいゲイン交差周波数  $\omega_{max}$  とおく。

$|\hat{L}(j\omega_{max})| = \sqrt{\alpha_1} = 0.505$   
 下がっている。(後で 0 dB に上がる。)

図8.14 開ループ特性 10

10

**[ステップ5]**  $\omega_{max} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_1} T_1}$  から、パラメータ  $T_1$  の値を決める。  
 このとき位相進み補償の折点角周波数は、  
 $\frac{1}{T_1} = \omega_{max} \sqrt{\alpha_1}$ ,  $\frac{1}{\alpha_1 T_1} = \frac{\omega_{max}}{\sqrt{\alpha_1}}$  となる。

$\omega_{max} = \frac{1}{\sqrt{\alpha_1} T_1} \Rightarrow T_1 = \frac{1}{\sqrt{\alpha_1} \omega_{max}}$   
 $\omega_{max} = 3.0, \alpha_1 = 0.255$   
 $T_1 = 0.660$

折点角周波数  
 $\frac{1}{T_1} = 1.52, \frac{1}{\alpha_1 T_1} = 5.94$

図8.14 開ループ特性 11

11

**[ステップ6]** 以上で設計パラメータ  $K_1, \alpha_1, T_1$  が定められたので、  
 $K(s) = K_1 \frac{T_1 s + 1}{\alpha_1 T_1 s + 1}$  から、位相進み補償を構成する。




位相進み補償  
 $K(s) = K_1 \frac{T_1 s + 1}{\alpha_1 T_1 s + 1}$   
 $K_1 = 5, \alpha_1 = 0.255, T_1 = 0.660$   
 $K(s) = 5 \cdot \frac{0.66s + 1}{0.255 \cdot 0.66s + 1} = \frac{19.6(s + 1.52)}{s + 5.94}$

ゲイン交差周波数  $\omega_{gc} = 3.0$   
 位相余裕  $PM = 38^\circ$

図8.14 開ループ特性 12

12



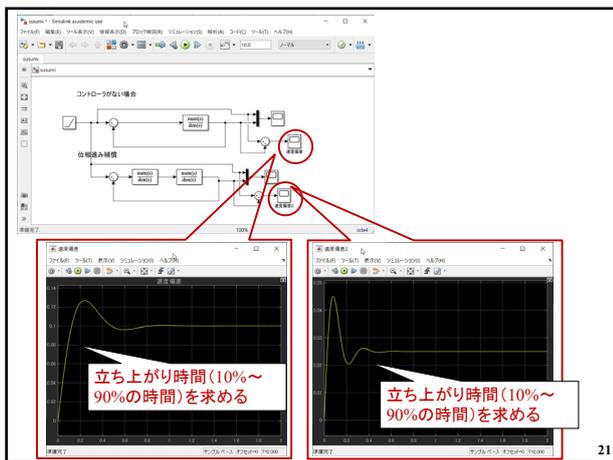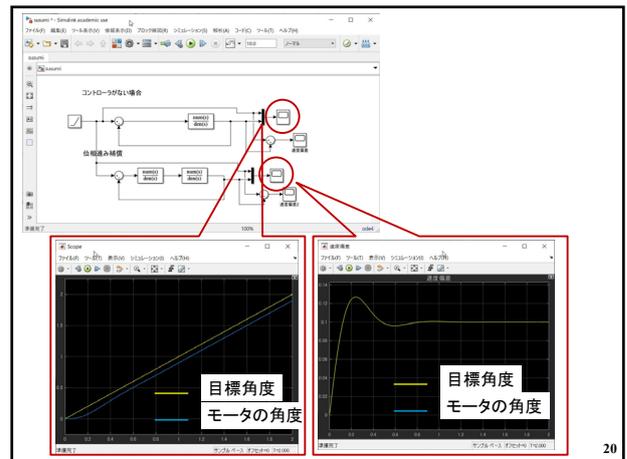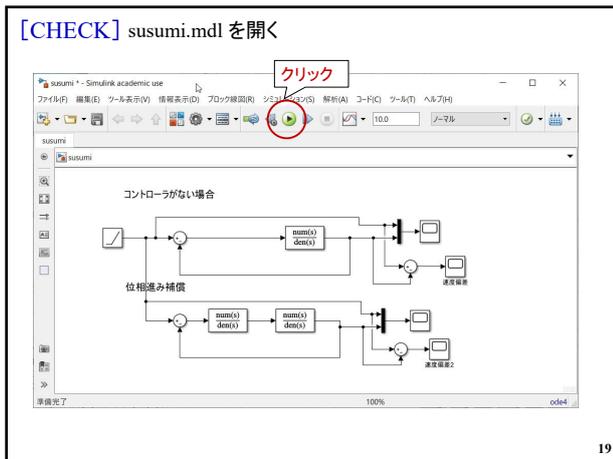

**第 8 章 : フィードバック制御系の設計法**

8.3 位相進み-遅れ補償による制御系設計

キーワード : ループ整形, 位相進み補償

学習目標 : 位相進み補償による制御系設計を習得する。

22

21

22